


告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

- 1、 我司生产的鼓式曳引机使用的 ZLZ-04 系列制动器（如下图），因设计有限位装置，松闸顶杆在电磁力的作用下不会产生摆动，制动器不存在卡阻的问题，顶杆不需要更换；
- 2、 制动器松闸操作需专业人员松闸操作，松闸后应及时将板手和顶杆复位。
- 3、 此系列制动器，只需要进入快意电梯官网下载《ZLZ 系列制动器维护保养手册》进行定期维护保养即可。

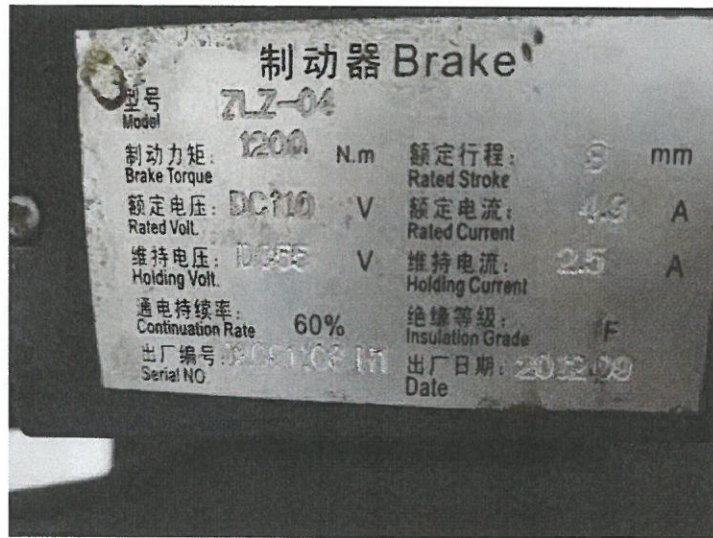

4、快意电梯官网：<https://www.ifelift.com>

5、全国技术服务热线：400-6789-443。

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司
(公章)

二零二一年十一月二十八日

注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。

联系电话：400-6789-443